

HERCULINER ORIGINAL ROLL-ON BED LINER INSTRUCTIONS

PLEASE READ INSTRUCTIONS COMPLETELY BEFORE USE.

NOTES

- One gallon of Herculiner covers one 6ft standard truck bed. Extended 8ft beds need an additional quart.
- Herculiner can be applied between 32°F and 95°F (0°C and 35°C)
- Two coats are required for adequate coverage and performance.

ADDITIONAL ITEMS RECOMMENDED FOR APPLICATION:

- Foam stipple roller
- Paint brush
- Solvent (such as xylene or acetone) for surface preparation
- Sander/Sandpaper (recommended no finer than 100 grit)
- Painter's Tape
- Clean up rags
- Disposable Gloves
- Paint stir stick/paint mixing drill attachment
- Paint Tray



SCAN HERE FOR
**HOW TO VIDEO
& FAQs**

or go to herculiner.com/application-process

STEP 1: PREP

IMPORTANT: This step is critical to achieve maximum adhesion and durability.

CLEAN: Clean any debris out of the bed and wipe down with a household detergent or solvent to remove any oils or grease from the surface. Remove any caps, covers or trim from the bed you don't want coated.

TAPE: Use tape to mask off the edges and plug any drain or bolt holes.

SAND/SCUFF: For Herculiner to properly adhere, the bed needs to be thoroughly sanded/scuffed to remove any gloss or visible rust. We recommend a mouse or orbital sander with no higher than 100 grit sandpaper. After sanding, use a blower or broom to remove particles. Wipe the bed again with solvent and allow to completely dry.

STEP 2: APPLY

MIX: We recommend wearing disposable gloves. Open the can of Herculiner and use a stir stick or a drill with a paint mixing attachment to thoroughly mix the material until texture and consistency is uniform. Pour mixed material into a paint tray to begin use.

BRUSH: Use a brush to dab Herculiner into seams and corners where the rollers won't reach.

FIRST COAT: Using a roller, apply the Herculiner onto the surface using even strokes. Occasionally mix the material in the can or tray during application to prevent settling. Once completed, let dry for 1-4 hours, or until no longer tacky.

SECOND COAT: After the first coat is completely dry, apply the second coat using the second supplied roller. Second coat must be applied within 24 hours after first coat, otherwise you will need to clean and scuff the first coat prior to application. Touch-up any uneven areas with remaining Herculiner. Remove the tape as soon as you're done with the second coat to avoid tearing or sticking.

STEP 3: DRY

Herculiner is normally ready for light use in 12 hours, and heavy use in 24-48 hours. It will cure slower in cold, dry weather and faster in warm, humid weather.

LIMITED WARRANTY: Product liability is extended by J-B Weld for replacement cost of product only.

INSTRUCTIONS À APPLICATION

FRANÇAIS

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.

REMARQUES

- 3,8 litres (un gallon) de Herculiner couvre une plateforme de camion standard de 183 cm (6 pi). Pour les plateformes rallongées de 244 cm (8 pi), il faut utiliser 950 ml (1 qt) supplémentaires.
- Herculiner peut être appliqué de 0°C à 35°C (32°F à 95°F)
- Deux couches sont nécessaires pour obtenir une bonne couverture et des performances adéquates.

ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES RECOMMANDÉS POUR L'APPLICATION :

- Rouleau à pochoir en mousse
- Pinceau
- Solvant (par exemple xylène ou acétone) pour préparer la surface
- Ponceuse / papier abrasif (granularité maximum recommandée 100)
- Ruban de masquage
- Chiffons de nettoyage
- Gants jetables
- Tige / accessoire de perceuse pour mélanger la peinture
- Bac de peinture



LIRE CE CODE POUR LA
VIDÉO D'INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES

ou rendez-vous sur
herculiner.com/application-process

ÉTAPE 1 : PRÉPARATION

IMPORTANT : Cette étape est essentielle pour obtenir le meilleur niveau d'adhésion et durabilité.

NETTOYAGE : Nettoyez tous les débris et utilisez du détergent ou du solvant pour enlever les traces d'huile ou de graisse de la surface. Enlevez les éventuels capuchons, couvercles ou accessoires de la plateforme que vous voulez traiter.

MASQUAGE : Utilisez le ruban pour masquer les bordures et pour recouvrir les trous de drainage ou les trous de boulons.

PONÇAGE / RAYAGE : Afin que le produit Herculiner puisse adhérer correctement, la plateforme doit être bien poncée / rayée pour enlever toute trace de peinture lisse ou de rouille. Nous recommandons une ponceuse orbitale avec du papier abrasif dont la granularité ne dépasse pas 100. Après le ponçage, utilisez une soufflerie ou un balai pour enlever les particules. Nettoyez la plateforme encore une fois avec du solvant et laissez sécher complètement.

ÉTAPE 2 : APPLICATION

MÉLANGE : Nous vous recommandons de porter des gants jetables. Ouvrez le conteneur du produit Herculiner et utilisez une tige ou un accessoire de perceuse pour bien mélanger la peinture jusqu'à l'obtention d'une texture et d'une consistance uniforme. Versez la peinture mélangée dans un bac de peinture pour commencer l'utilisation.

PINCEAU : Utilisez un pinceau pour appliquer l'Herculiner par petites touches dans les coutures et les coins où les rouleaux ne peuvent pas atteindre.

PREMIÈRE COUCHE : À l'aide d'un rouleau, appliquez l'Herculiner sur la surface en effectuant des mouvements réguliers. Remuez de temps en temps le produit dans le pot ou le bac pendant l'application afin d'éviter qu'il ne se dépose. Une fois l'application terminée, laissez sécher pendant 1 à 4 heures, ou jusqu'à ce que le produit ne soit plus collant.

DEUXIÈME COUCHE : Lorsque la première couche est complètement sèche, appliquez une deuxième couche en utilisant le deuxième rouleau fourni. La deuxième couche doit être appliquée dans un délai de 24 heures après la première couche, autrement vous devrez nettoyer et rayer la première couche de peinture avant d'en appliquer une deuxième. Retouchez les éventuelles zones qui n'ont pas été bien peintes avec le reste de produit Herculiner. Enlevez la bande de masquage immédiatement après l'application de la deuxième couche, afin d'éviter la rupture ou l'adhésion.

ÉTAPE 3 : SÉCHAGE

Le produit Herculiner est normalement prêt à l'utilisation légère après 12 heures, et prêt à l'utilisation intensive après 24 à 48 heures. Le produit durcit plus lentement dans un environnement froid et sec et plus rapidement dans un environnement chaud et humide.

GARANTIE LIMITÉE: La responsabilité pour le produit est prolongée par J-B Weld uniquement pour le coût de remplacement du produit.

POR FAVOR LEA LAS INSTRUCCIONES COMPLETAMENTE ANTES DE USAR.

NOTAS

- Un galón de Herculiner cubre la plataforma de un camión estándar de 6 pies. Las camas extendidas de 8 pies necesitan un cuarto adicional.
- Herculiner se puede aplicar entre 32 °F y 95 °F (0 °C y 35 °C)
- Se requieren dos capas para una cobertura y rendimiento adecuados.

ARTÍCULOS ADICIONALES RECOMENDADOS PARA LA APLICACIÓN:

- Rodillo de espuma para punteado
- Brocha
- Disolvente (como xileno o acetona) para la preparación de superficies
- Lijadora/Papel de lija (se recomienda no más fino que grano 100)
- Cinta de pintor
- Limpiar trapos
- Guantes desechables
- Varilla para remover pintura/accesorio de taladro para mezclar pintura
- Bandeja de pintura



ESCANEE AQUÍ
EL VIDEO DE
INSTRUCCIONES

o vaya a herculiner.com/application-process

PASO 1: PREPARAR

IMPORTANTE: Este paso es fundamental para lograr la máxima adherencia y durabilidad.

LIMPIO: Limpie cualquier residuo de la plataforma del camión y limpie con un detergente doméstico o solvente para eliminar cualquier aceite o grasa de la superficie. Retire las tapas, cubiertas o molduras de la plataforma del camión que no desea recubrir.

CINTA: Use cinta adhesiva para enmascarar los bordes y tapar los orificios de desagüe o pernos.

LIJA/RASPA: Para que Herculiner se adhiera correctamente, la plataforma del camión debe lijarse o rayarse a fondo para eliminar el brillo o el óxido visible. Recomendamos una lijadora orbital o de ratón con un papel de lija de no más de 100 granos. Después de lijar, utilice un soplador o una escoba para eliminar las partículas. Limpie la superficie nuevamente con solvente y deje secar completamente.

PASO 2: APLIQUE

MEZCLAR: Recomendamos usar guantes desechables. Abra la lata de Herculiner y use una varilla para revolver o un taladro con un accesorio para mezclar pintura para mezclar completamente el material hasta que la textura y la consistencia sean uniformes. Vierta el material mezclado en una bandeja de pintura para comenzar a usar.

CEPILLAR: Utilice una brocha para aplicar Herculiner en las juntas y esquinas donde los rodillos no llegan.

PRIMERA CAPA: Aplique el Herculiner sobre la superficie con un rodillo, realizando pasadas uniformes. Remueva ocasionalmente el material en el envase o bandeja durante la aplicación para evitar que se asiente. Una vez terminado, deje secar de 1 a 4 horas, o hasta que deje de estar pegajoso.

SEGUNDA CAPA: Después de que la primera capa esté completamente seca, aplique la segunda capa con el segundo rodillo suministrado. La segunda capa debe aplicarse dentro de las 24 horas posteriores a la primera capa; de lo contrario, deberá limpiar y raspar la primera capa antes de la aplicación. Retoque cualquier área irregular con el resto de Herculiner. Retire la cinta tan pronto como termine con la segunda capa para evitar que se rompa o se pegue.

PASO 3: SECADO

Herculiner normalmente está listo para un uso ligero en 12 horas y para un uso intensivo en 24-48 horas. Se curará más lentamente en climas fríos y secos y más rápido en climas cálidos y húmedos.

GARANTÍA LIMITADA: J-B Weld extiende la responsabilidad del producto solo por el costo de reemplazo del producto.